

/DA

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	10.14x	10.36x
40°C	8.92	9.11
80°C	9.82x	10.03x

x dargestellte Seilkurve

-303.68-

DH

Lestfall	Durchhang (m)	
	links	rechts
-5°C <i>f_{uz}</i>	16,41	16,38
40°C	15,04	15,08
80°C	16,48x	16,43x

x dargestellte Seilcurve

-393.39-

VK

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	17.49	17.48
+6°C	16.02	16.03
03°C	17.49x	17.49x

* dargestellte Seilkurve

-406.81-




VK

Lastfall	Durchhang (m)	
	links	rechts
-5°C fuz	16.75	16.75
40°C	15.51	15.51
80°C	16.91x	16.91x

x dargestellte Seilcurve

-399.90-

DA,

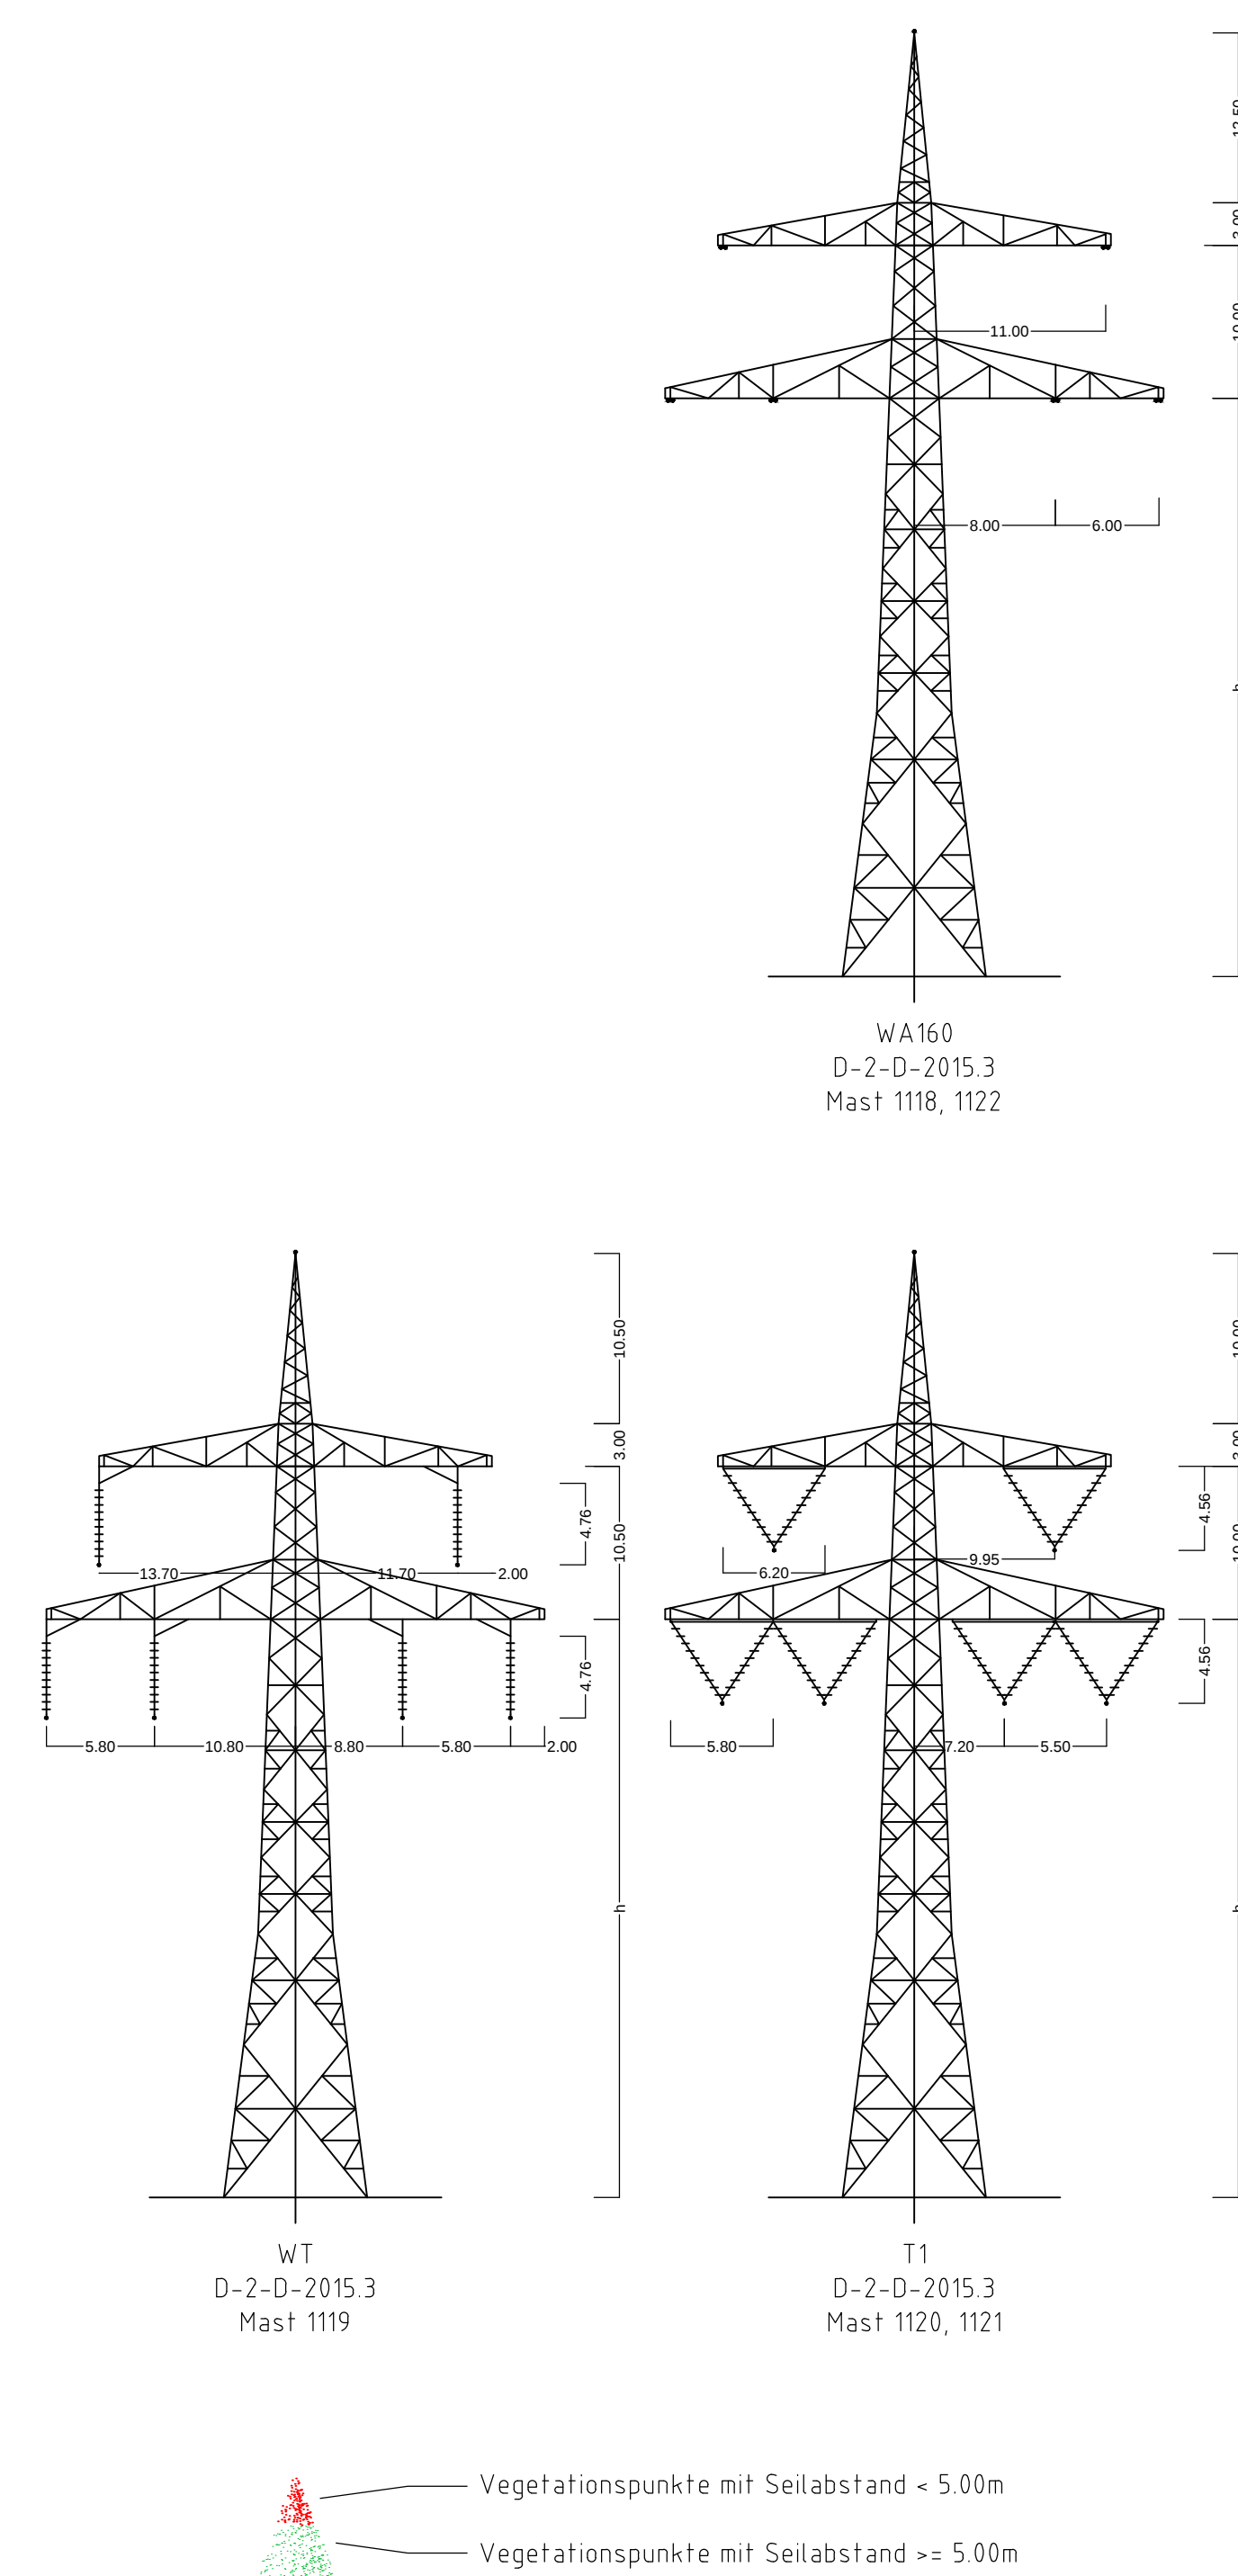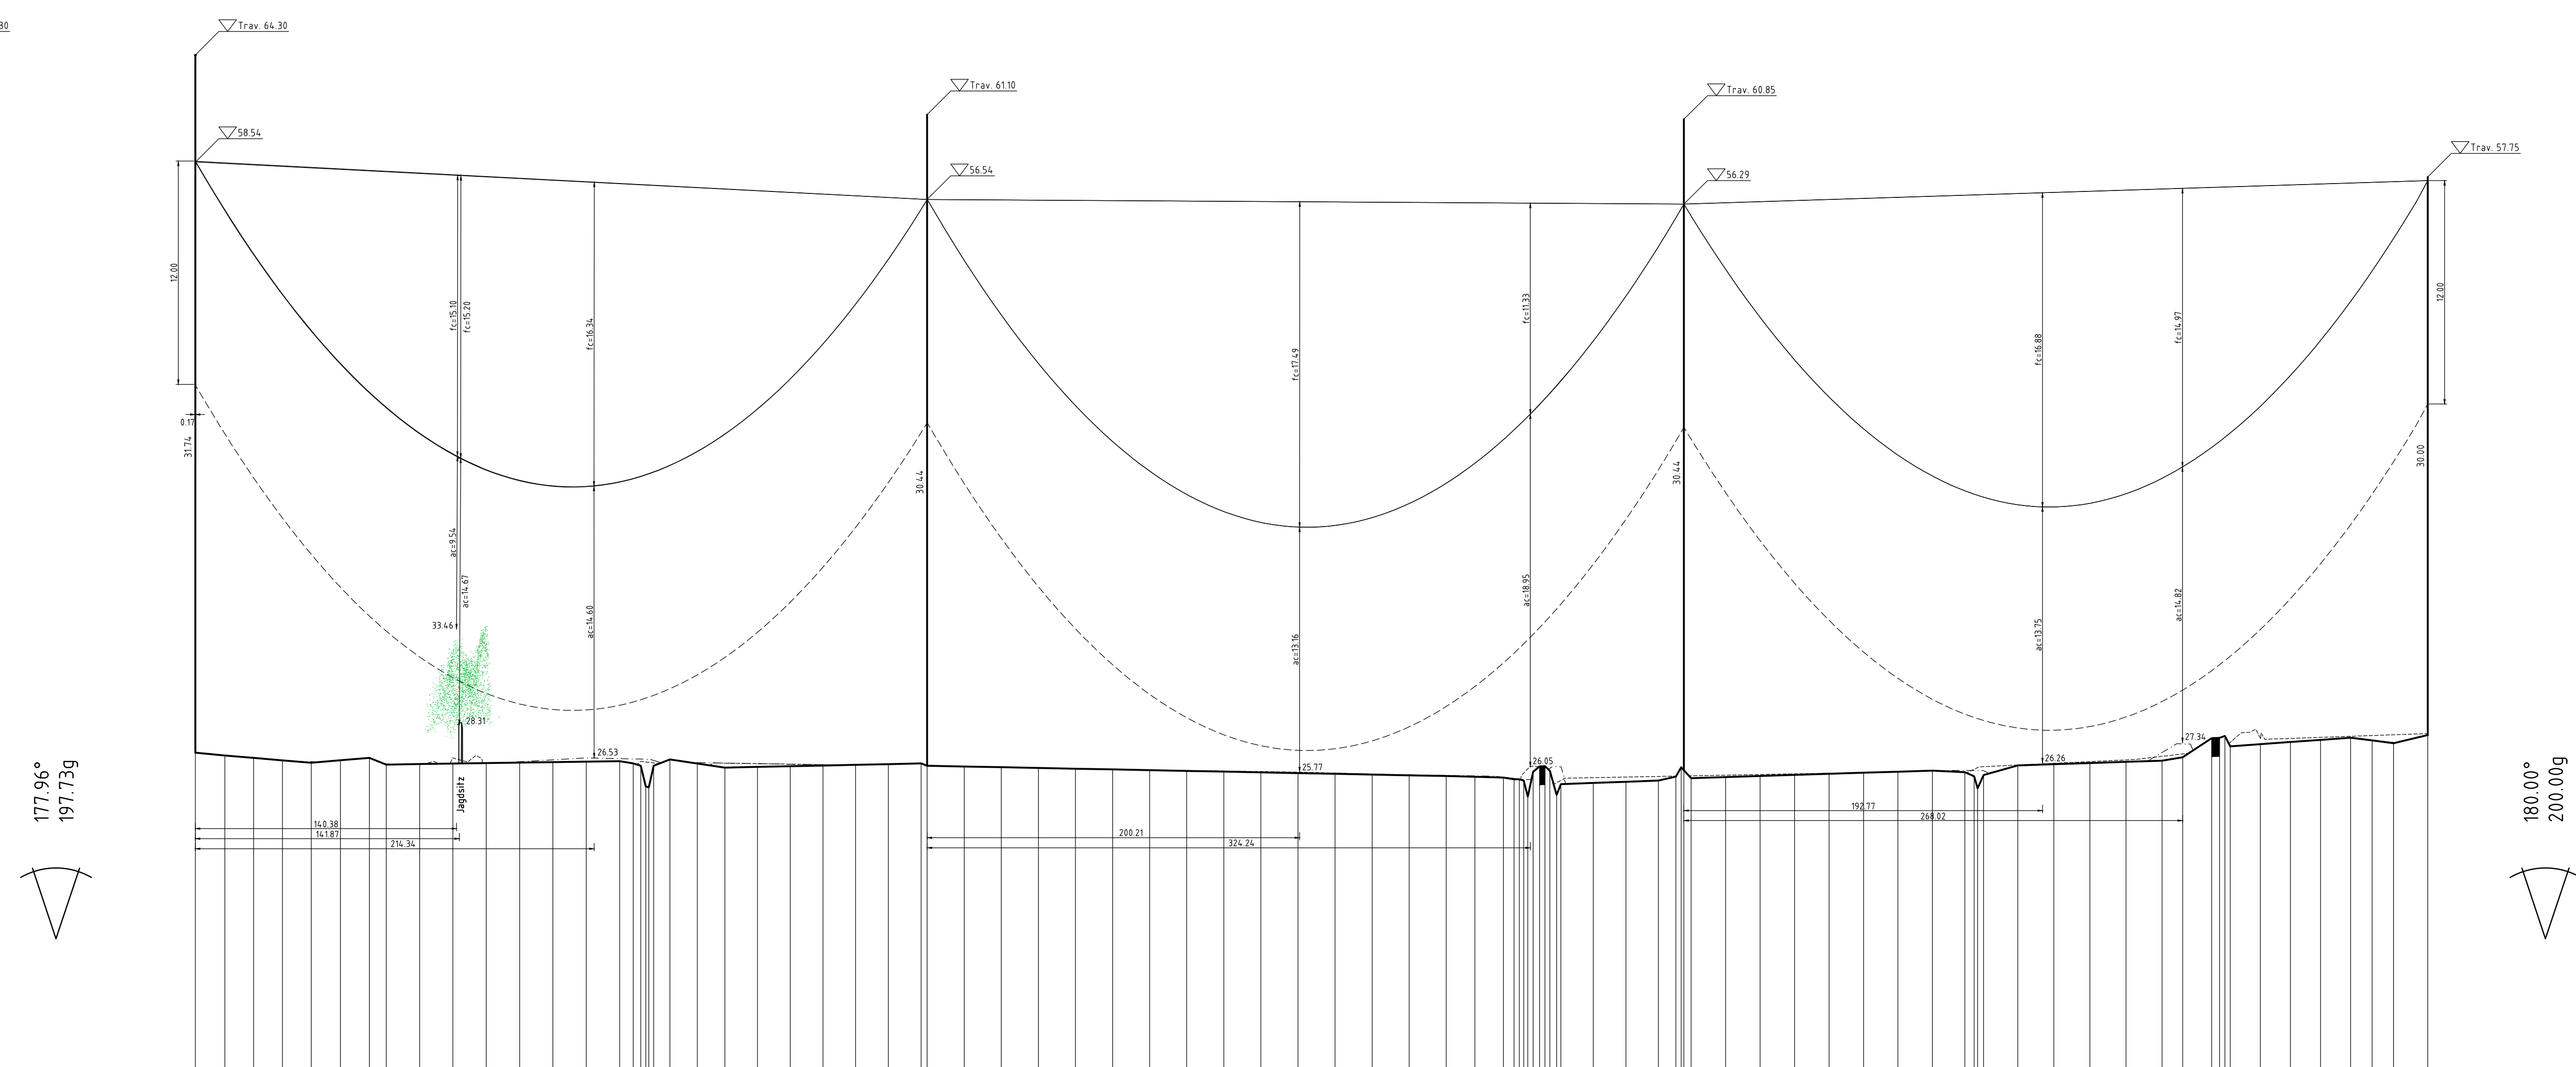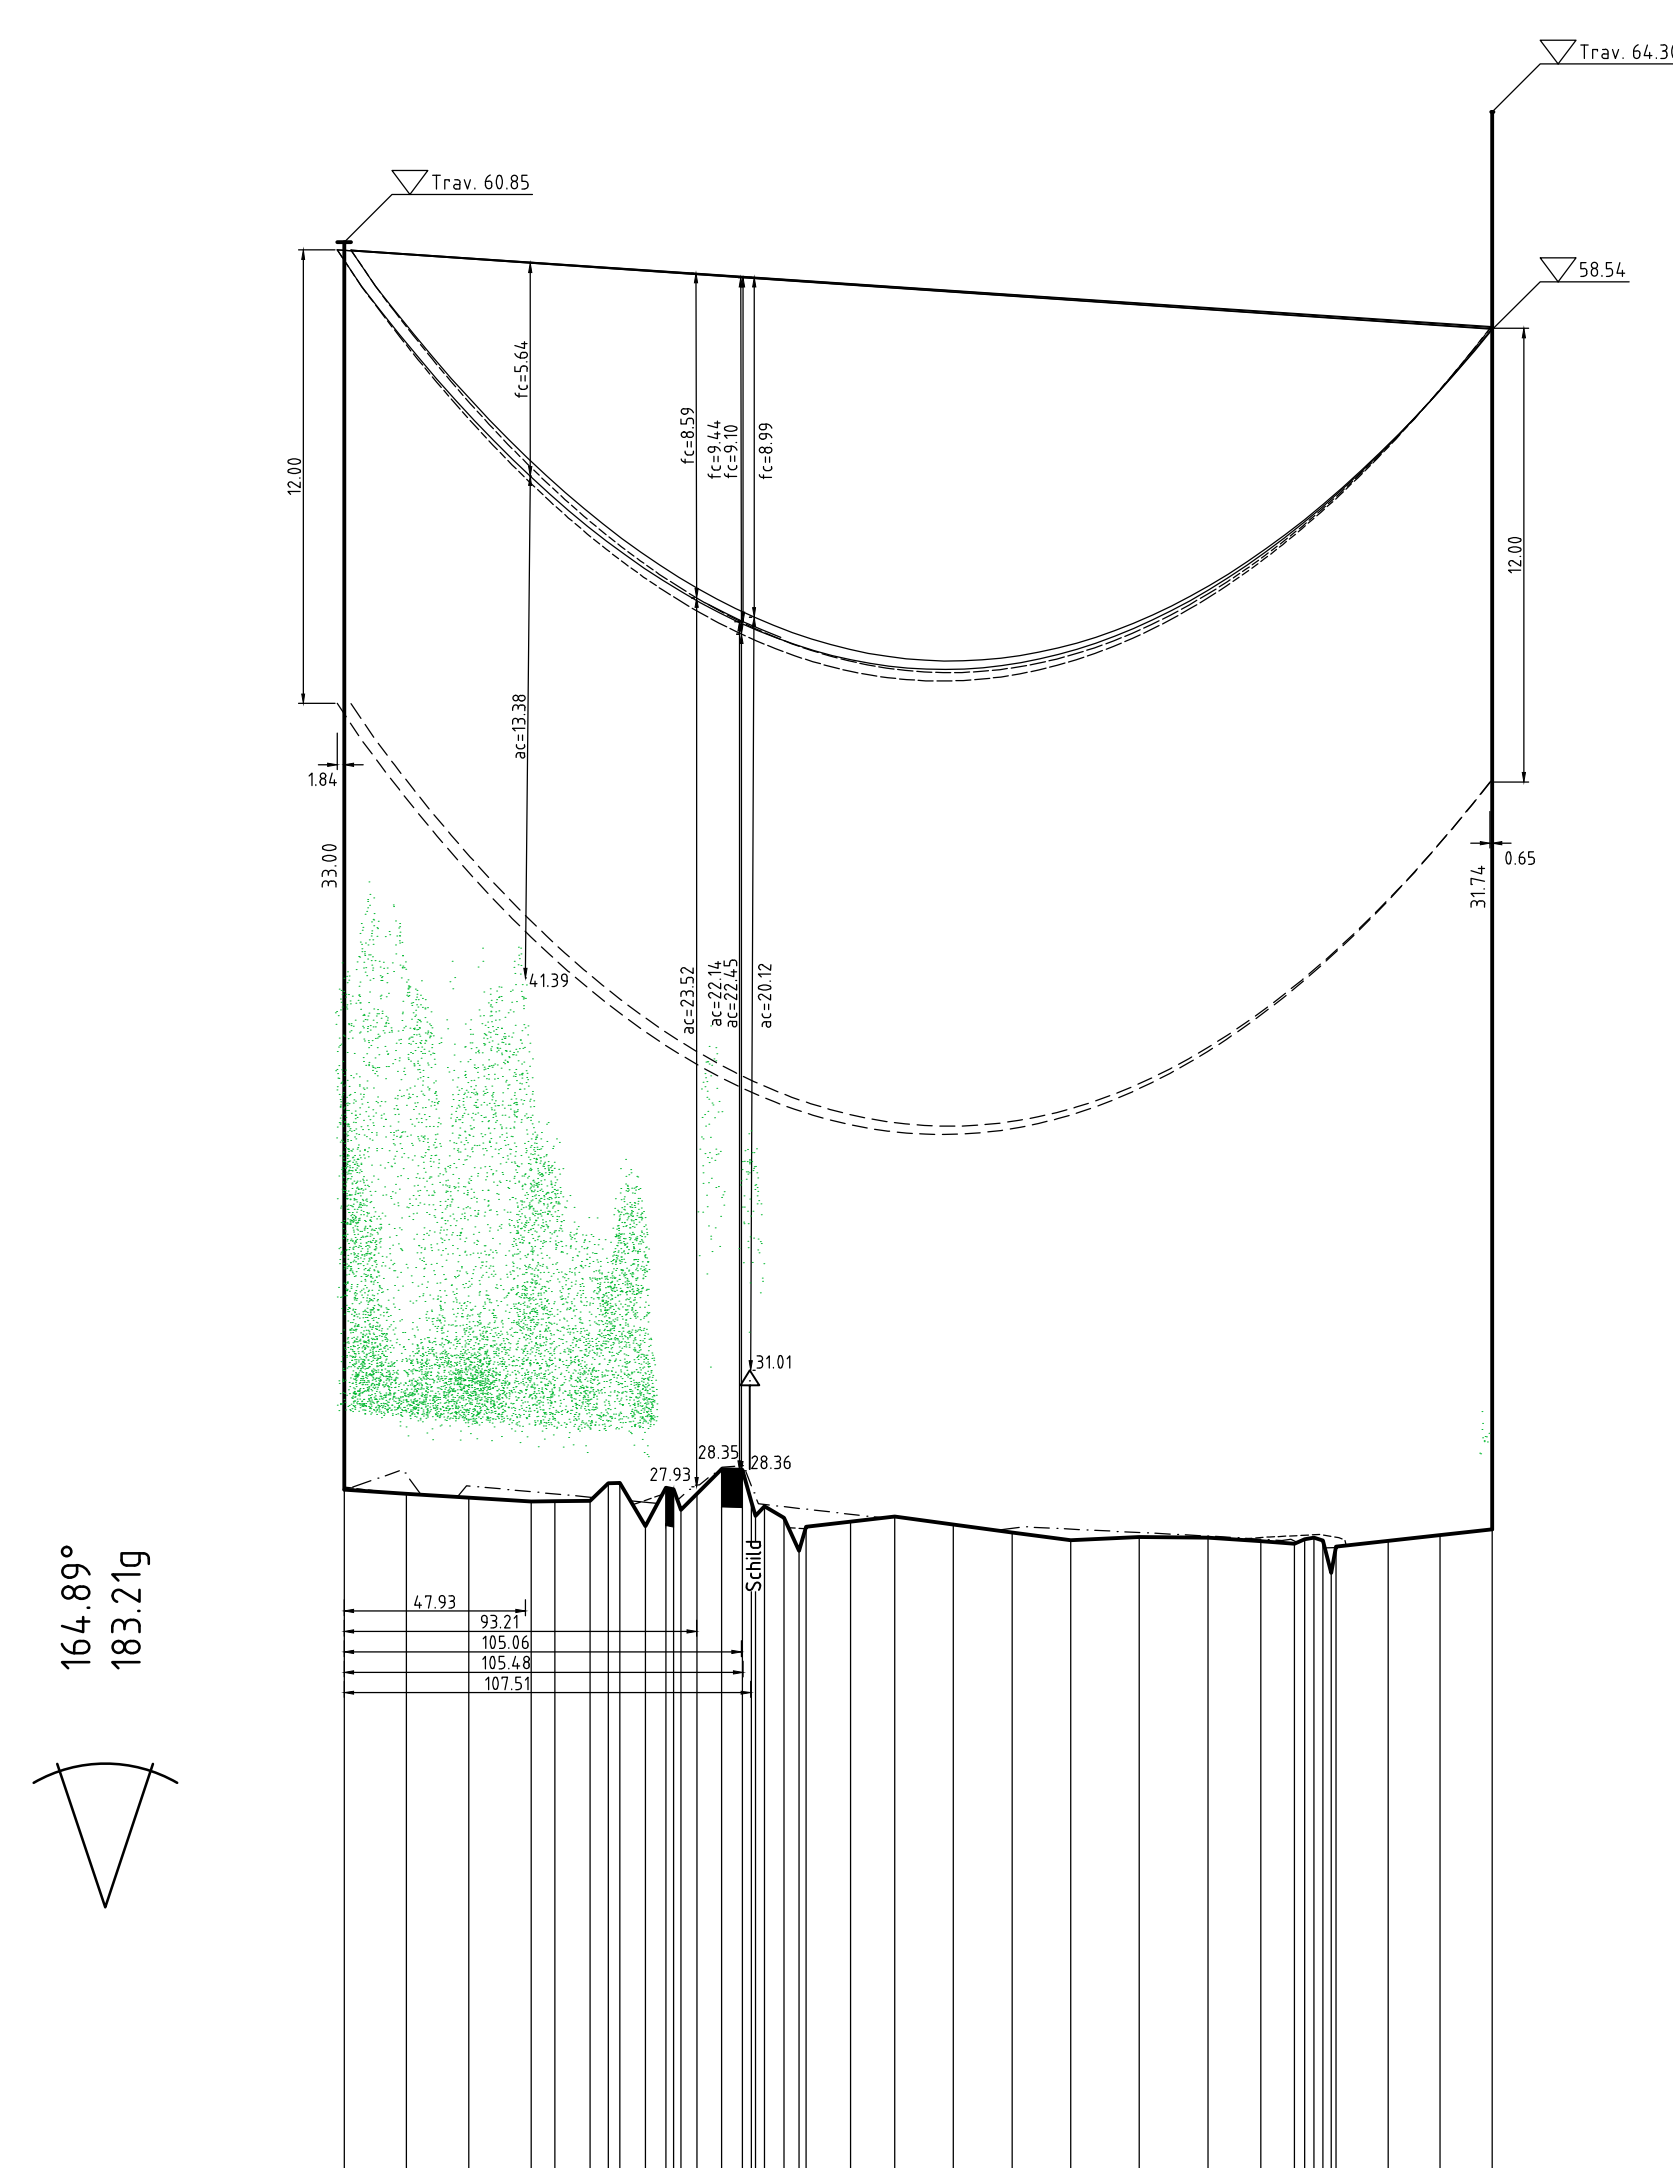

Abschnitt 3: Elsdorf - Sottrum

Längenprofil

Mast Nr .1118 - Mast Nr. 1122

Erichtungsvorschrift	EN 50341-2-4:2016 (Eiszone 2, Windzone 2)
Gestänge	D-2-D-2015.3
BESEILUNG	
Leitersel	2x3x4 565-AL 1/72-ST1A MZS=46,0 N/mm ²
Erdsel	
Luftkabel/ sonstige Beilegung	2x24SMF/AL3/A20SA 261/25-26 01 MZS=46,0 N/mm ²
Ketten	Dx=6,50m, Vx=4,56m, Dh=4,76 (+1,00 starjmm)
Seitliche Überhöhung	16,6 m rechts – – – – – oder links – – – – – aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
© 2017 LGL.N

Planfeststellungsunterlage

10.09.2018
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt geworden

.....


 Deutschland GmbH
 Wolfenstraße 29
 D-88439 Börsach
 T +49 7462 909-0

Länge 1 : 2000 Meter

Dienststempel/Unterschrift

				Datum	Name
				Reach: 07.09.2018	Sonntag

			Gepr.	07.09.2018	Neumann
			Zustand		Gültig

Dust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------

