

BAUGRUND- und GRÜNDUNGSGUTACHTEN

Projekt-Nr.: 16/2269

Bauvorhaben: ABS Berlin- Frankfurt/Oder- Grenze D/ PI
PA 16 Bf. Köpenick, km 10,3 - km 13,7

Bauwerk: Stützwände km 11,035 bis km 11,870
F- und S-Bahn

Auftraggeber: INROS LACKNER
Bismarckstraße 91
10625 Berlin

Aufsteller: Baugrund Stralsund Ing. mbH
NL Berlin & Brandenburg
Kiefholzstraße 2
12435 Berlin
Dipl.-Ing. Kerstin Gallasch

Berlin, 13. Februar 2017

Inhalt

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Unterlagenverzeichnis | 3 |
| 2 | Anlagenverzeichnis | 5 |
| 3 | Bauvorhaben / Aufgabenstellung | 5 |
| 4 | Baugrundverhältnisse | 6 |
| 4.1 | Art, Umfang und Lage der Baugrundaufschlüsse | 6 |
| 4.2 | Geologische Situation | 7 |
| 4.3 | Baugrundsichtung | 8 |
| 4.4 | Art und Umfang der Laboruntersuchungen | 10 |
| 4.5 | Baugrundeigenschaften / Baugrundklassifizierung | 10 |
| 4.6 | Wasserverhältnisse und Wassereigenschaften | 12 |
| 5 | Berechnungskennwerte / Berechnungsprofile / Bodenklassifikation | 16 |
| 5.1 | Charakteristische Bodenkennwerte | 16 |
| 5.2 | Auffüllungen / Hinterfüllungen | 19 |
| 5.3 | Bemessungswasserstände | 20 |
| 5.4 | Bodenklassifizierung | 21 |
| 6 | Gründungstechnische Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise | 22 |
| 6.1 | Gründungsempfehlungen | 22 |
| 6.2 | Hinweise zu Baugruben und Wasserhaltung | 24 |
| 6.3 | Bauhilfskonstruktionen | 25 |
| 6.4 | Verwertung ausgehobener Erdstoffe | 26 |
| 6.5 | Schutz vorhandener Bauwerke | 28 |

1. **Unterlagenverzeichnis**

Unterlagen Aufschlussarbeiten

- U 1-1 Bohrprofile der Aufschlüsse BS 3/16 bis BS 58/16, BS 63/16, BS 78/16 bis BS 85/16, ausgeführt von der BAUGRUND Stralsund Ing. mbH im November/Dezember 2016
- U 1-2 Ergebnisse der Schweren Rammsonde DPH 3/16 bis DPH 58/16, DPH 63/16, DPH 78/16 bis DPH 85/16, ausgeführt von der BAUGRUND Stralsund Ing. mbH im November/Dezember 2016
- U 1-3 Vermessungsunterlagen der Höhen- und Lagemessung der Aufschlussansatzpunkte, ausgeführt von der BAUGRUND Stralsund Ing. mbH im November/Dezember 2016
- U 1-4 Gestörte Bodenproben und Sonderproben, entnommen bei Ausführung der Aufschlussarbeiten von der BAUGRUND Stralsund Ing. mbH im November/Dezember 2016
- U 1-5 Wasserproben aus den BS 3/16, BS 8/16, BS 13/16, BS 21/16, BS 29/16, BS 32/16, BS 37/16, BS 44/16, BS 78/16 und BS 83/16, entnommen von der BAUGRUND Stralsund Ing. mbH im November/Dezember 2016

Laborprüfberichte

- U 2-1 Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1, erstellt von der BAUGRUND Stralsund Ing. mbH am 23. Januar 2017
- U 2-2 Untersuchung von Grundwasser auf beton- und stahlaggressive Inhaltsstoffe, Prüfberichte Nr. 16-5728-001 bis -010, erstellt von der IUL Vorpommern GmbH am 16. Dezember 2016
- U 2-3 Untersuchung von Boden/ Bauschutt auf umweltchemische Inhaltsstoffe, Prüfberichte Nr. 17-0207-001 bis -015, erstellt von der IUL Vorpommern GmbH am 31. Januar 2017

Planunterlagen

- U 3-1 ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/ PI, PA 16 Bf. Köpenick und BA 1001 ESTW Köpenick, Vorplanung: Erläuterungsbericht, erstellt von der DB AG
- U 3-2 ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/ PI, PA 16 Bf. Köpenick und BA 1001 ESTW Köpenick, Entwurfsplanung: Lageplan, erstellt von der INROS Lackner SE, 01/2017
- U 3-3 ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/ PI, PA 16 Bf. Köpenick und BA 1001 ESTW Köpenick, Vorplanung 2016: Bauwerksfiktiventwürfe, erstellt von der SSF Ingenieure AG
- U 3-4 ABS Berlin-Frankfurt/Oder - Grenze D/ PI, PA 16 Bf. Köpenick und BA 1001 ESTW Köpenick, Entwurfsplanung 2010: Bauwerksverzeichnis und Bauwerksentwürfe, erstellt von SSF Ingenieure AG
- U 3-5 ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/ PI, PA 16 Bf. Köpenick und BA 1001 ESTW Köpenick, Vertragsunterlagen mit Projektbeschreibung
- U 3-6 Angaben zu Ist-Schienenoberkanten, übergeben per e-mail am 24.01.2017

Sonstige Berichte / Angaben

- U 4-1 EÜ Hämmerlingstraße, Geotechnischer Bericht, BOLAB IG mbH, Berlin, 13.11.2003
- U 4-2 EÜ Wuhle, Geotechnisches Gutachten, IC Hildebrandt, Dresden, 03.12.1999
- U 4-3 EÜ Wuhle, Geotechnisches Gutachten, BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH, Dresden, 31.03.2003
- U 4-4 EÜ Bahnhofstraße Köpenick, Gutachten über die Baugrund- und Gründungsverhältnisse, DE Consult, Berlin, 16.10.1997
- U 4-5 EÜ Bahnhofstraße Berlin- Köpenick, Geotechnischer Bericht zur Ausführung von Düsenstrahlarbeiten EÜ Bahnhofstraße, GUD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH, Berlin, März 2004
- U 4-6 Erweiterung EÜ Empfangsgebäude Bf. Köpenick, Geotechnisches Gutachten, BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH, Dresden, 21.01.2004

U 4-7 Lärmschutzwände km 10,6- km 13,5, PA 6 Bf. Köpenick, Baugrundgutachten,
Dr. Tischer und Partner IB für Geotechnik, Berlin, 23.12.2009

2 Anlagenverzeichnis

| | | |
|-----|----------|--|
| A 1 | 10 Blatt | Lage- und Aufschlussplan |
| A 2 | 9 Blatt | Bohr- und Sondierprofile |
| A 3 | 90 Blatt | Bodenmechanischer Laborprüfbericht Nr. 1 |
| A 4 | 20 Blatt | Prüfbericht der Untersuchung von Grundwasser auf beton- und stahlaggressive Inhaltsstoffe |
| A 5 | 11 Blatt | Prüfbericht der Untersuchung von Boden/ Bauschutt |
| A 6 | 2 Blatt | Fundamentdiagramm |

3 Bauvorhaben / Aufgabenstellung

Die DB Netz AG plant den Um- und Neubau der Bahninfrastruktur im Bereich des Bahnhofs Berlin-Köpenick. Es handelt sich hier um den Planungsabschnitt 16 (PA 16) der ABS Berlin-Frankfurt/Oder. Der PA 16 erstreckt sich von km 10,3 bis km 13,7. Der auszubauende Streckenabschnitt ist als Teilstück der Eisenbahnmagistrale Berlin-Warschau auf eine Geschwindigkeit von 160 km/h umzurüsten. Im Zuge dessen sind Parallelmaßnahmen in der S-Bahn S3 Ost erforderlich.

Die BAUGRUND Stralsund Ing. mbH wurde mit der Durchführung notwendiger ergänzender Baugrunderkundungen und der Erstellung von Baugrundgutachten für den Neubau einzelner Bauwerke beauftragt.

Das vorliegende Baugrundgutachten beinhaltet den Neubau von Stützwänden auf Grund der Lageverschiebung der F- und S-Bahngleise. Die folgenden Angaben zu den Stützwänden wurden der Unterlage 3-5 entnommen.

S Bahn (Nordseite)

Neubau Stützwand, km 11,320 – km 11,370

Neubau Stützwand, km 11,390 – km 11,420

Neubau Stützwand, km 11,450 – km 11,470

Neubau Stützwand, km 11,505 – km 11,565

F-Bahn (Südseite)

Neubau Stützwand, km 11,035 – km 11,060

Neubau Stützwand, km 11,100 – km 11,404

Erhöhung bestehende Stützwand am Forum, km 11,404 – km 11,585

Neubau Stützwand, km 11,645 – km 11,870

Die Stützwände werden, mit Ausnahme des Bereiches der Wuhleniederung, flach gegründet.
Die Tiefgründung erfolgt mit Bohrpfählen.

4 Baugrundverhältnisse

4.1 Art, Umfang und Lage der Baugrundaufschlüsse

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse wurden im Jahr 2016 ergänzende Bohrsondierungen (BS) und Schwere Rammsondierungen (DPH) durchgeführt. Altaufschlüsse aus den Unterlagen U 4-1 und U 4-7 werden zur Beschreibung der Untergrundverhältnisse hinzugezogen.

Die Bohr- und Rammsondierungen wurden sowohl vom Damm aus abgeteuft als auch in der Dammaufstandsfläche (Urgelände) ausgeführt und durch Schwere Rammsondierungen ergänzt. Die maximale Erkundungstiefe liegt überwiegend bei 15 m, was einer Höhe von ca. +20 m NN entspricht. Im Bereich der Wuhleniederung schließen Bohrungen den Baugrund bis etwa +12 m NN auf.

Eine Übersicht über die Anordnung der Aufschlüsse zeigt der Lage- und Aufschlussplan in Anlage 1.

Tabelle 1: Aufschlüsse

| Stützwand | km | Aufschluss |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|
| Nord Wuhle | 11,320 – 11,370 11,390 – 11,420 | RKS 13 |
| | | RKS 14 |
| | | BS 56/16 |
| | | B 02 |
| | | BS 8/16 |
| | | RKS 15 |
| Nord Forum | 11,450 – 11,470 | BS 9/16 |
| | | RKS 16 |
| Nord Bahnhofstraße | 11,505 – 11,565 | RKS 17a |
| | | RKS 18 |
| | | B 2/97 |
| Süd bis Hämmerling | 11,035 – 11,060 | BS 38/16 |
| | | BS 2 |
| Süd Hämmerlingstraße bis Wuhle | 11,100 – 11,404 | BS 1 |
| | | RKS 48 |
| | | BS 39/16 |
| | | RKS 03 |
| | | BS 40/16 |
| | | B 05 |
| | | RKS 04 |
| | | B 06/03 |
| B 01 | | |
| Süd Bestand Stützwand am Forum | 11,404 – 11,585 | BS 41/16 |
| | | RKS 54 |
| | | BS 58/16 |
| Süd Bahnhofstraße bis PU Ost | 11,645 – 11,870 | B 1/97 |
| | | RKS 01/03 |
| | | RKS 03/03 |
| | | RKS 57 |
| | | RKS 58a |
| | | RKS 59 |
| | | BS 42/16 |

4.2 Geologische Situation

Regionalgeologisch gesehen befindet sich das Untersuchungsgebiet innerhalb des Berliner Urstromtales, einer pleistozän angelegten, mehrere Kilometer breiten Schmelzwasserabflussrinne. Unter bebauungsbedingten Auffüllungen sind hier bis in mehrere Dekameter Tiefe Tal- und Schmelzwassersande zu erwarten. Die Sande sind mittel- bis feinkörnig ausgebildet. Mit größerer Tiefe ist eine Zunahme der grobkörnigen Fraktion (Kies) zu erwarten.

In den Uferbereichen des die Bahnanlage querenden Flusses (Wuhle) können örtlich begrenzt, oberflächennah anstehende, organische Sedimente auftreten.

4.3 Baugrundsichtung

Nachfolgend wird ein Überblick über die Baugrundsichtung gegeben. Einzelheiten sind den Bohr- und Sondierprofilen in Anlage 2 zu entnehmen.

S-Bahn (Nordseite)

Neubau Stützwand, km 11,320 – km 11,370 (Wuhle)

Neubau Stützwand, km 11,390 – km 11,420 (Wuhle)

In den Aufschlüssen, die vom Bahndamm aus abgeteuft wurden, lagert etwa 5,4 bis 6,0 m Aufschüttung / Dammschüttung (Schicht 1). Die Unterkante der Aufschüttung / Dammschüttung liegt bei +32,3 bzw. +33,6 m NN. Im Bereich von Bestandsfundamenten kann diese Schichtunterkante auch tiefer liegen. In der Dammaufstandsfläche wurden organische / organogene Böden (Schicht 2) in Form von Torf in geringer Mächtigkeit aufgeschlossen (1,4 m in RKS 14). Die Unterkante Torf liegt zwischen +31,5 (B 02) und +32,9 m NN (RKS 13 und BS 8/16). In den Aufschlüssen von Straßenniveau abgeteuft, lagert etwa noch 2,8 m Aufschüttung (B 02).

Unterhalb dieser Böden folgen Fein- und Mittelsande (Schicht 3). Es handelt sich um Feinsande mit mittelsandigen und zum Teil schluffigen Anteilen. In weiterer Tiefe nimmt der mittelsandige Anteil zu. Diese wurden bis zur Endaufschlusstiefe nicht durchteuft.

S-Bahn (Nordseite)

Neubau Stützwand, km 11,450 – km 11,470 (Forum)

Neubau Stützwand, km 11,505 – km 11,565 (Bahnhofstraße)

In den Aufschlüssen, die vom Bahndamm aus abgeteuft wurden, lagert etwa 4,2 bis 6,0 m Aufschüttung / Dammschüttung (Schicht 1). Die Unterkante der Aufschüttung / Dammschüttung liegt bei +33,7 bzw. +35,3 m NN. Im Bereich von Bestandsfundamenten kann diese Schichtunterkante auch tiefer liegen. In der Dammaufstandsfläche wurden organische / organogene Böden (Schicht 2) in Form von organischen Sanden in geringer Mächtigkeit aufgeschlossen (1,2 m in RKS 17a). Die Unterkante der organischen Sande liegt zwischen +33,9 und +34,5 m NN. In den Aufschlüssen von Straßenniveau abgeteuft, lagert etwa noch 1,4 m Aufschüttung (B 2/97).

Unterhalb dieser Böden folgen Fein- und Mittelsande (Schicht 3). Es handelt sich um Feinsande mit mittelsandigen und zum Teil schluffigen Anteilen. In weiterer Tiefe nimmt der mittelsandige Anteil zu. Diese wurden bis zur Endaufschlusstiefe nicht durchteuft.

F-Bahn (Südseite)

Neubau Stützwand, km 11,035 – km 11,060

Neubau Stützwand, km 11,100 – km 11,404

Erhöhung bestehende Stützwand am Forum, km 11,404 – km 11,585

Neubau Stützwand, km 11,645 – km 11,870

Die Baugrundverhältnisse für diesen etwa 800 m langen Abschnitt werden zusammengefasst beschrieben. Die Stützwandabschnitte werden lediglich durch die Bauwerke an der Hämmerlingstraße, der Wuhle und dem Forum sowie an der Bahnhofstraße einschließlich dem Empfangsgebäude unterbrochen. Auch an der Wuhle wurden hier im Süden keine Torfe angetroffen. Dafür können mächtigere und tiefer reichende Aufschüttungen angetroffen werden. Die Unterkante Aufschüttung (Schicht 1) schwankt zwischen +30,55 und +35,7 m NN. Überwiegend liegt die Aufschüttungsunterkante bei etwa +34 m NN und im Bereich Wuhle bei etwa +32 m NN. Unterhalb von Aufschüttung sind geringmächtige organische Sande (Schicht 2) verbreitet. Als Hauptbodenart stehen wiederum die Sande der Schicht 3 an.

4.4 Art und Umfang der Laboruntersuchungen

Während der Aufschlussarbeiten wurden durchgehend gekernete Bodenproben entnommen. An ausgewählten Proben wurden die nachfolgend aufgeführten Laborversuche durchgeführt:

- Bestimmung der Korngrößenverteilung nach DIN 18 123
- Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892-1
- Bestimmung des Glühverlustes nach DIN 18 128

Die detaillierten Ergebnisse der Laborversuche sind im Laborprüfbericht in Anlage 3 dargestellt.

Für Untersuchungen des vorhandenen Grundwassers hinsichtlich der Beton- und Stahlaggressivität wurde eine Wasserprobe entnommen.

Aus Einzelproben wurden Mischproben zusammengestellt und zur umweltchemischen Untersuchung nach LAGA gegeben. Es handelt sich überwiegend um Proben aus der Bettung und der Aufschüttung. Organoleptische Auffälligkeiten wurden lediglich in BS 18/16 ab etwa 5,0 m Tiefe angetroffen. Es handelt sich um einen starken Mineralölgeruch.

4.5 Baugrundeigenschaften / Baugrundklassifizierung

Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen in Verbindung mit den Ergebnissen der Feldansprache und den Felduntersuchungen sind für die einzelnen Schichten des Baugrundes nachstehend zusammengefasst.

Schicht 1 Auffüllungen

[SU] / [OH] / [A]

Die Auffüllungen im Bereich der Dämme bestehen aus Mittel- und Feinsanden mit steinigen und zum Teil organischen Anteilen. Die Auffüllungen sind kalkhaltig und enthalten Fremddanteile, wie Beton, Ziegel, Steine, Asche, Schlacke und Glas. Anteile an Fremdstoffen von > 10% sind nicht auszuschließen. Die Auffüllungen sind im Ergebnis der Rammsondierungen locker bis mitteldicht gelagert. Lokal kann auch eine sehr lockere Lagerung vorherrschen. An Einzelproben wurden organische Anteile von 2,0 und 9,0 % ermittelt.

Die Ergebnisse der Bestimmungen der Korngrößenverteilung sind in Abbildung 1 einzusehen.

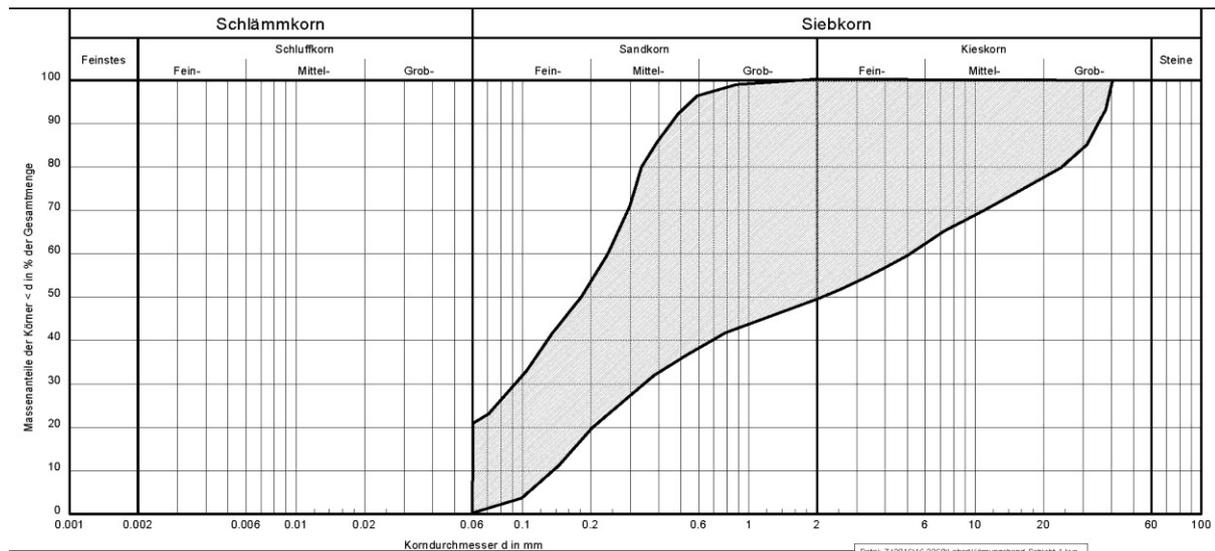


Abb. 1: Körnungsband Schicht 1 Aufschüttung/ Dammschüttung

*Schicht 2 organische/ organogene Erdstoffe HZ/ OH/ SU/ SU**

Der Torf ist stark zersetzt und im Bereich der Dammschüttung vorbelastet. Er wird der Bodengruppe HZ nach DIN 18196 zugeordnet. Im Labor wurde aus der benachbarten BS 56/16 für Torf unter der Dammschüttung ein Wassergehalt von $w = 170,8 \%$ und ein Anteil an organischen Bestandteilen von $V_{gl} = 55 \%$ ermittelt.

Der organische Sand, ggf. ehemaliger Mutterboden, ist locker gelagert. Er wird je nach organischem Anteil den Bodengruppen SU/ SU* bzw. OH nach DIN 18196 zugeordnet.

Schicht 3 Fein- und Mittelsand SE / SU/ SI/ OH

Die im Bau Feld als Hauptbodenart angetroffenen Fein- und Mittelsande enthalten überwiegend geringe Anteile an Schluff und Ton. Diese sind den Bodengruppen SE und SU nach DIN 18 196 zuzuordnen. Oberflächennah sind die Sande zum Teil organisch verunreinigt bzw. wurden Torffreste erkundet. Diese sind der Bodengruppe OH zuzuordnen. Die Sande sind kalkhaltig bis stark kalkhaltig.

Die Ergebnisse der Bestimmungen der Korngrößenverteilung sind in Abbildung 2 einzusehen.

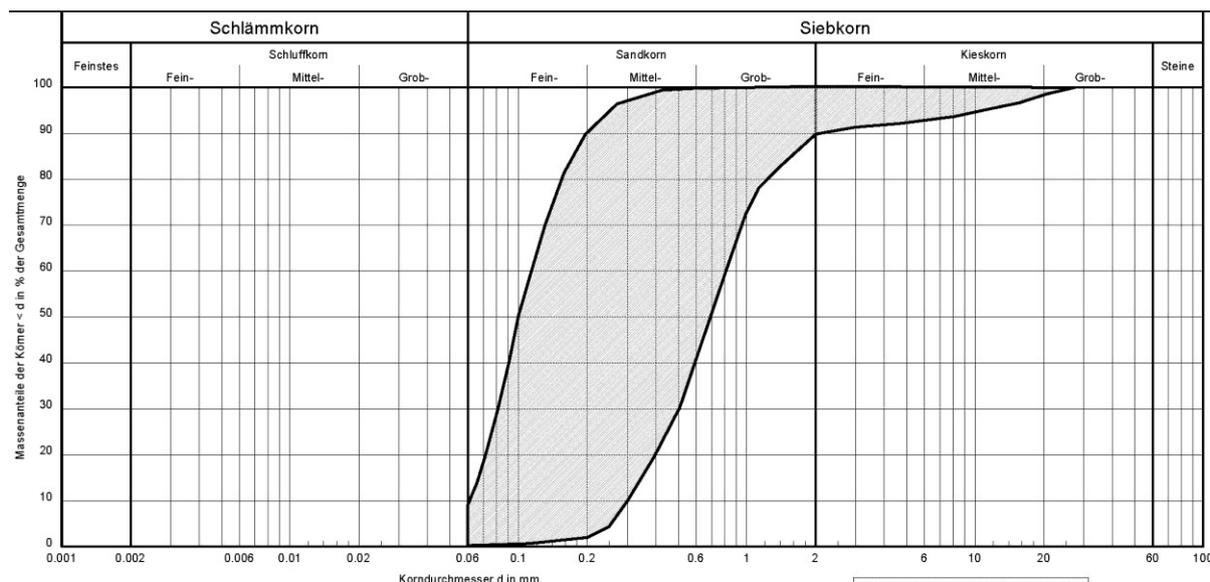


Abb. 2: Körnungsband Schicht 3 Fein- und Mittelsande

Die Lagerungsdichte der Schicht 3 ist bis etwa +27 m NN schwach mitteldicht bis mitteldicht. Darunter liegen überwiegend mitteldichte bis dichte, lokal auch sehr dichte Lagerungsverhältnisse vor. Es geht in Tiefen zwischen etwa +33 und +29 m NN die Lagerungsdichte in einigen Aufschlüssen zurück und es liegt eine lockere bis schwach mitteldichte Lagerung der Sande vor. Ebenso liegen lokal sehr dicht gelagerte Sande im Tiefenbereich +29 bis +28 m NN vor. Darunter geht die Lagerungsdichte wieder zurück.

4.6 Wasserverhältnisse und Wassereigenschaften

Die im Baugebiet vorhandenen Auffüllungen und Sande (Schichten Nr. 1 und 3) stellen einen zusammenhängenden, unbedeckten Grundwasserleiter dar. Gering durchlässige Erdstoffe in Form von organischen / organogenen Erdstoffen (Schicht Nr. 2) wurden nur in sehr geringer Mächtigkeit erkundet.

Der aus den Auffüllungen und Sanden gebildete Grundwasserleiter enthält überwiegend ungespanntes Grundwasser, nur unterhalb der lokal vorhandenen organischen Einlagerungen liegt das Grundwasser in gespannter Form vor. Da die Einlagerungen nicht durchgängig vorhanden sind, stellt sich eine gleiche Standrohrspiegelhöhe ein. Die während der aktuellen Baugrunderkundungen gemessenen Wasserstände nach Beendigung der Bohrarbeiten (Ruhewasserstand) sind in Tabelle 2 zusammengefasst.

Tabelle 2: Ruhewasserstände nach Beendigung der Aufschlussarbeiten (GWE)

| Stützwand | km | Aufschluss | GWA [m u. GOK] | GWA [m NN] | GWE [m u. GOK] | GWE [m NN] |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Nord Wuhle | 11,320 – 11,370 11,390 – 11,420 | RKS 13 | 6,1 | +32,76 | - | - |
| | | RKS 14 | 5,4 | +33,3 | - | - |
| | | BS 56/16 | 6,4 | +32,56 | 6,2 | +32,76 |
| | | B 02 | 2,8 | 32,32 | - | - |
| | | BS 8/16 | 6,3 | +32,78 | 5,8 | +33,28 |
| | | RKS 15 | 5,4 | +33,05 | - | - |
| Nord Forum | 11,450 – 11,470 | BS 9/16 | 7,3 | +32,45 | 7,1 | +32,65 |
| | | RKS 16 | 6,1 | +33,08 | - | - |
| Nord Bahnhofstraße | 11,505 – 11,565 | RKS 17a | 6,3 | +33,01 | - | - |
| | | RKS 18 | 7,0 | +32,69 | - | - |
| | | B 2/97 | - | - | 2,9 | +32,40 |
| Süd bis Hämmerling | 11,035 – 11,060 | BS 38/16 | 3,5 | +32,88 | 3,3 | +33,08 |
| | | BS 2 | 2,9 | +32,28 | 3,25 | +31,93 |
| Süd Hämmerlingstraße bis Wuhle | 11,100 – 11,404 | BS 1 | 3,2 | +32,4 | - | - |
| | | RKS 48 | 6,2 | +32,16 | - | - |
| | | BS 39/16 | 4,3 | +31,2 | 4,0 | +31,5 |
| | | RKS 03 | 3,0 | +32,38 | - | - |
| | | BS 40/16 | 4,5 | +31,34 | 4,2 | +31,64 |
| | | B 05 | 2,9 | +32,37 | - | - |
| | | RKS 04 | 3,3 | +31,96 | - | - |
| | | B 06/03 | 2,7 | +32,17 | - | - |
| Süd Bestand Stützwand am Forum | 11,404 – 11,585 | BS 41/16 | 2,7 | +31,8 | 2,6 | +31,9 |
| | | RKS 54 | 2,5 | +33,1 | - | - |
| | | BS 58/16 | 6,5 | +33,8 | - | - |
| Süd Bahnhofstraße bis PU Ost | 11,645 – 11,870 | B 1/97 | 3,1 | +32,2 | - | - |
| | | RKS 01/03 | 3,7 | +32,24 | - | - |
| | | RKS 03/03 | 2,7 | +33,44 | - | - |
| | | RKS 57 | 3,8 | +32,7 | - | - |
| | | RKS 58a | 4,0 | +33,24 | - | - |
| | | RKS 59 | 4,3 | +33,2 | - | - |
| | | BS 42/16 | 6,2 | +33,16 | 6,52 | +32,84 |

Grundwassermessstellen wurden nicht ausgebaut.

In den aktuellen Aufschlüssen wurden im Streckenverlauf teilweise höhere Grundwasserstände als in den Altunterlagen gemessen. So liegen die gemessenen Wasserstände lokal höher als der bisher genannte HHW von +33,14 m NN (Pegel Berlin-Köpenick der Spree-Oder-Wasserstraße).

Der Untersuchungsbereich liegt bzw. lag im Einflussbereich einer Wasserversorgungseinrichtung. Wurde oder wird diese stillgelegt bzw. die Grundwasserförderung deutlich reduziert, treten höhere Grundwasserstände ein. Nachrichtlich ist dies in der kürzeren Vergangenheit erfolgt, so dass im Untersuchungsgebiet ein Anstieg des Grundwasserspiegels von 0,5 bis 1,0 m (Messung bis 2012) gemessen wurde. Dies sollte bei der Festlegung des Bemessungswasserstandes berücksichtigt werden.

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse der Wasseranalysen hinsichtlich der Betonaggressivität dargestellt, die aus den Bohrsondierungen entnommen wurden.

Tabelle 3: Ergebnisse der Wasseranalysen nach DIN 4030 (Betonaggressivität)

| Entnahmestelle | pH-Wert [--] | Kalklösende Kohlensäure [mg/l] | Ammonium [mg/l] | Magnesium [mg/l] | Sulfat [mg/l] | Angriffsgrad |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|
| Grenzwerte nach DIN 4030 | 6,5 – 5,5 | 15 – 40 | 15 – 30 | 300 – 1000 | 200 – 600 | schwach angreifend |
| | <5,5 – 4,5 | >40 – 100 | >30 – 60 | >1000 – 3000 | >600 – 3000 | stark angreifend |
| | <4,5 | >100 | >60 | > 3000 | >3000 | sehr stark angreifend |
| BS 3/16 | 7,7 | n. n. | 18 | 15,1 | 145 | schwach angreifend (XA1) |
| BS 8/16 | 7,9 | n. n. | 0,31 | 13,5 | 128 | nicht angreifend |
| BS 13/16 | 8,0 | n. n. | 0,13 | 5,8 | 35 | nicht angreifend |
| BS 21/16 | 7,9 | 5,5 | 0,28 | 7,7 | 43 | nicht angreifend |
| BS 29/16 | 7,8 | n. n. | 0,74 | 10,6 | 202 | schwach angreifend (XA1) |
| BS 32/16 | 7,3 | 16 | 2,3 | 8,0 | 1,9 | schwach angreifend (XA1) |
| BS 37/16 | 7,5 | n. n. | 7,0 | 11,1 | 85 | nicht angreifend |
| BS 44/16 | 7,8 | 2,0 | 0,13 | 5,8 | 33 | nicht angreifend |
| BS 78/16 | 7,9 | 5,7 | 0,3 | 8,4 | 40 | nicht angreifend |
| BS 82/16 | 7,8 | 11,0 | 0,39 | 9,3 | 37 | nicht angreifend |

Hinsichtlich der Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe nach DIN 50929 T. 3 sind die Grundwasserproben wie in Tabelle 4 zusammengestellt einzustufen:

Tabelle 4: Ergebnisse der Grundwasseranalysen nach DIN 50929-3 (Stahlaggressivität)

| | Korrosionswahrscheinlichkeit für unlegierte und niedriglegierte Stähle | | | | Güte von Deckschichten auf feuerverzinkten Stählen | |
|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------|
| | Mulden- und Lochkorrosion | | Flächenkorrosion | | Unterwasserbereich | Wasser-Luft-Bereich |
| | Unterwasserbereich | Wasser-Luft-Bereich | Unterwasserbereich | Wasser-Luft-Bereich | | |
| BS 3/16 | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gut | befriedigend |
| BS 8/16 | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gut | befriedigend |
| BS 13/16 | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gut | befriedigend |
| BS 21/16 | gering | gering | sehr gering | sehr gering | gut | befriedigend |
| BS 29/16 | gering | gering | sehr gering | sehr gering | gut | befriedigend |
| BS 32/16 | gering | gering | sehr gering | sehr gering | gut | befriedigend |
| BS 37/16 | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gut | befriedigend |
| BS 44/16 | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gut | befriedigend |
| BS 78/16 | gering | gering | sehr gering | sehr gering | gut | befriedigend |
| BS 82/16 | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | gut | befriedigend |

5 Berechnungskennwerte / Berechnungsprofile / Bodenklassifikation

5.1 Charakteristische Bodenkennwerte

Für erdstatische Berechnungen sind charakteristische Kennwerte der Bodenschichten in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Die Schichtgrenzen können der Anlage 2 entnommen werden.

Tabelle 5: Charakteristische Bodenkennwerte

| Schicht | Bodenart | Bodengruppe | Lagerung/ Konsistenz | γ_k [kN/m ³] | γ'_k [kN/m ³] | ϕ_k' [°] | c_k' [kN/m ²] | $c_{u,k}^{(1)}$ [kN/m ²] | $E_{s,k}$ [MN/m ²] |
|---------|-------------------------|----------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Auffüllung/Damm | [SE, SU], [OH, A] | locker/ mitteldicht | 17,0 | 8,5 | 30 | 0 | -- | 10 |
| 2 | organischer Sand | OH | locker/ mitteldicht | 18,5 | 9,0 | 30 | 0 | -- | 15 |
| 2 | Torf | HZ | -- | 12,0 | 2,0 | 17 | 5 | 15 | 0,4 |
| 3a | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | schwach mitteldicht bis mittel- dicht | 19,0 | 10,5 | 32 | 0 | -- | 40 |
| 3b | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | locker | 17,0 | 8,5 | 30 | 0 | -- | 20 |
| 3c | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | mitteldicht bis dicht | 19,0 | 10,5 | 33 | 0 | -- | 60 |
| 3d | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | sehr dicht | 19,5 | 11,0 | 34 | 0 | -- | 80 |

¹⁾ undrained Shear strength, to be used under assumption of ϕ_u

Für die Vorbemessung einer Pfahlgründung sind charakteristische Bodenkennwerte in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Der Tragfähigkeitsnachweis ist gemäß DIN 1054 in Verbindung mit dem EC 7.1 durch Probelastungen zu erbringen. Die Hinweise in Abschnitt 6.1 und 6.2 sind zu beachten. Dynamische Probelastungen können ergänzend zu statischen Probelastungen ausgeführt werden. Es sollte eine Qualitätsprüfung der Pfähle mittels Pfahlintegritätsprüfungen erfolgen. Des Weiteren wird empfohlen, die Herstellung der Probe- und Bauwerkspfähle sowie die Durchführung der Probelastung durch einen geotechnischen Sachverständigen überwachen zu lassen.

Tabelle 6: Charakteristische Bodenkennwerte für Rammpfähle nach EA-Pfähle

| Schicht | Bodenart | Bodengruppe | Lagerung/ Konsistenz | q_{sk} [kN/m ²] | q_{bk} [kN/m ²] | | $k_H = E_s/D$ [MN//m ³] ¹⁾ |
|---------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|
| | | | | | s/D = 0,035 | s/D = 0,10 | |
| 1 | Auffüllung/Damm | [SE, SU], [OH, A] | locker/ mitteldicht | -- | -- | -- | -- |
| 2 | organischer Sand | OH | locker/ mitteldicht | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Torf | HZ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3a | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | schwach mitteldicht bis mittel- dicht | 50 | -- | -- | 45 |
| 3b | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | locker | 30 | -- | -- | 20 |
| 3c | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | mitteldicht bis dicht | 100 | 5.000 | 7.500 | 65 |
| 3d | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | sehr dicht | 120 | 6.500 | 10.200 | 100 |

¹⁾ gilt für Pfahl mit Durchmesser 0,8 m

Tabelle 7: Charakteristische Bodenkennwerte für Bohrpfähle nach EA-Pfähle

| Schicht | Bodenart | Bodengruppe | Lagerung/ Konsistenz | q_{sk} [kN/m ²] | q_{bk} [kN/m ²] | | | $k_H = E_s/D$ [MN//m ³] ¹⁾ |
|---------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | s/D = 0,02 | s/D = 0,03 | s/D = 0,10 | |
| 1 | Auffüllung/Damm | [SE, SU], [OH, A] | locker/ mitteldicht | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | organischer Sand | OH | locker/ mitteldicht | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Torf | HZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3a | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | schwach mitteldicht bis mittel- dicht | 50 | -- | -- | -- | 30 |
| 3b | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | locker | 30 | -- | -- | -- | 15 |
| 3c | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | mitteldicht bis dicht | 90 | 850 | 1.100 | 2.500 | 50 |
| 3d | Fein- und Mittelsand | SE, SI, SU | sehr dicht | 110 | 1.400 | 1.800 | 4.000 | 70 |

¹⁾ gilt für Pfahl mit Durchmesser 1,2 m

Tabelle 8: Charakteristische Widerstände für Verpressanker und Verpresspfähle (Beanspruchung auf Zug)

| Nr. | Bodenart | Lagerungsdichte/ Konsistenz | mittlere Mantelreibung $q_{s,k}$ [kN/m ²] | |
|-----|-------------------|--|--|----------------|
| | | | Verpressanker | Verpresspfähle |
| 1 | Auffüllung / Damm | sehr locker bis locker | -- | -- |
| 2 | Torf / org. Sand | --/ locker | -- | -- |
| 3a | Sand | schwach mitteldicht bis mitteldicht | 100 | 90 |
| 3b | Sand | locker | 60 | 50 |
| 3c | Sand | mitteldicht bis dicht | 120 | 110 |
| 3d | Sand | sehr dicht | 130 | 120 |

5.2 Auffüllungen / Hinterfüllungen

Als Erdstoffe für eventuell erforderliche Auffüllungen im Gründungsbereich (Gründungspolster) wird die Verwendung von gut verdichtbaren grobkörnigen Erdstoffen nach DIN 18196 empfohlen (Bodengruppen GE, GI, GW, SE, SI, SW mit einem Ungleichförmigkeitsgrad $C_U \geq 3$). Diese sind entsprechend der Regelungen der ZTV E-StB lagenweise einzubauen und zu verdichten. Bis 0,5 m unterhalb der Gründungssohle ist ein Verdichtungsgrad von $D_{PR} \geq 98 \%$ zu erreichen, ab 0,5 m unterhalb der Gründungssohle bis zur Gründungssohle ist ein Verdichtungsgrad von $D_{PR} \geq 100 \%$ nachzuweisen.

Im Hinterfüllbereich der Bauwerke sind die Regelungen der Ril 836.0504 zu beachten, d.h. es sind grobkörnige Erdstoffe der Bodengruppen GI, GW, SI, SW nach DIN 18196 zu verwenden. Der Einbau erfolgt in Schüttilagen zu je 0,30 m und es ist ein Verdichtungsgrad von $D_{PR} \geq 100 \%$ nachzuweisen.

Tabelle 9: Charakteristische Kennwerte für Ersatzerdstoffe

| Bodengruppe DIN 18196 | Verdichtung | γ_k [kN/m ³] | γ'_k [kN/m ³] | φ_k' [°] | c_k' [kN/m ²] | $E_{s,k}$ [MN/m ²] |
|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| grobkörnige Erdstoffe: GE, GI, GW, SE, SI, SW | $D_{PR} \geq 98 \%$ | 17,5 | 9,5 | 30 | 0 | 25 |
| grobkörnige Erdstoffe: GE, GI, GW, SE, SI, SW | $D_{PR} \geq 100 \%$ | 18,0 | 10,0 | 32 | 0 | 40 |
| gemischtkörnige Erdstoffe: GU, GT, SU, ST, GU*, GT*, SU*, ST* | $D_{PR} \geq 97 \%$ | 20,0 | 10,0 | 28 | 5 | 20 |

Im Rahmen der Ausführung ist für die verwendeten Erdstoffe nachzuweisen, dass diese den o. g. Kennwerten entsprechen. Ist dies nicht der Fall, so ist die Ausführungsplanung / Ausführungsstatik entsprechend den geänderten Kennwerten anzupassen.

Oberhalb des Wasserspiegels ist ein ausreichender Verdichtungsgrad durch Verdichtungsprüfungen nach DIN 18 125 nachzuweisen. Unterhalb des Wasserspiegels ist der Nachweis einer ausreichenden Lagerungsdichte mittels Druck- oder Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476-2 und -3 zu erbringen.

5.3 Bemessungswasserstände

Der Grundwasserstand ist innerhalb des Jahresverlaufs natürlichen Schwankungen unterworfen. Die höchsten Grundwasserstände treten meist in den Monaten Februar - April auf. Diese Schwankungen sind bei der Wahl des Bemessungswasserstandes zu berücksichtigen.

Auf Grundlage der geloteten Wasserstände wird empfohlen, bei erdstatischen Berechnungen folgende Bemessungswasserstände in den jeweiligen Bemessungssituationen in Ansatz zu bringen:

BS-P (ständige Bemessungssituation): +33,8 m NN

BS-T (vorübergehende Bemessungssituation): +33,5 m NN

Im Falle einer dauerhaften und in ausreichendem Maße wirksamen Entwässerung im Bereich der Bauwerkshinterfüllung kann auch ein geringerer Wasserstand angesetzt werden, der der Tiefenlage der Entwässerungseinrichtungen entspricht.

5.4 Bodenklassifizierung

Für die Planung, Ausschreibung und Ausführung der geplanten Arbeiten werden die erkundeten Erdstoffe nachfolgend in Homogenbereiche eingeteilt, die für folgende DIN gelten:

- DIN 18300 Erdarbeiten
- DIN 18301 Bohrarbeiten
- DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten

Tabelle 10: Homogenbereiche

| Homogenbereich | A | B | C | D |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Bodenschichten Nr. | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ortsübliche Bezeichnung | Auffüllungen | Torf, org. Sand | Fein- und Mittelsand | Fein- und Mittelsand |
| Bodengruppe DIN 18196 | [SE, SU], [OH, A] | HZ (OH) | SE, SI, SU | SE, SI, SU |
| Frostempfindlichkeit ZTV E-StB | F1 - F3 | F 3 | F1 – F2 | F1 – F2 |
| Feinkornanteil / d < 0,006 mm | < 15 % | - | < 15 % | 0...15 % |
| Sandanteil / d = 0,063...2,0 mm | 75...90 % | - | 75...90 % | 60...80 % |
| Kiesanteil / d = 2,0...63 mm | 0...15 % | - | 5...10 % | 10...30 % |
| Steine / d = 63...200 mm | < 5 % | - | < 5 % | < 5 % |
| Blöcke / d = 200...630 mm | nicht enthalten | - | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Große Blöcke / d > 630 mm | nicht enthalten | - | nicht enthalten | nicht enthalten |
| Durchlässigkeit m/s | $7 \cdot 10^{-4}$ bis $1 \cdot 10^{-5}$ | $7 \cdot 10^{-4}$ bis $1 \cdot 10^{-5}$ | $7 \cdot 10^{-4}$ bis $1 \cdot 10^{-5}$ | $1 \cdot 10^{-3}$ bis $1 \cdot 10^{-4}$ |
| Abrasivität | schwach bis normal abrasiv | - | schwach bis normal abrasiv | normal abrasiv |
| Organischer Anteil | < 10 % | 50 ...70 % | < 3% | < 3 % |
| Feuchtdichte | 1,7...1,9 g/cm ³ | 1,0...1,2 g/cm ³ | 1,7...1,9 g/cm ³ | 1,8...2,0 g/cm ³ |
| Lagerungsdichte | locker - mitteldicht $I_D = 0,15...0,5$ | -- | locker - mitteldicht $I_D = 0,15...0,5$ | dicht - sehr dicht $I_D > 0,65$ |

6 Gründungstechnische Folgerungen, Empfehlungen und Hinweise

6.1 Gründungsempfehlungen

Die im Baufeld erkundeten, locker gelagerten Auffüllungen (Schicht Nr. 1) sind als bedingt tragfähig einzustufen, sie weisen eine erhöhte Kompressibilität auf. Der lokal und geringmächtig erkundete organogene Boden (Schicht Nr. 2) weist trotz der Vorbelastung durch die überlagernden Erdstoffe eine geringe Scherfestigkeit und eine hohe Kompressibilität auf. Uneingeschränkt tragfähig sind die mindestens mitteldicht gelagerten Sande (Schichten Nr. 3a, 3c, 3d).

Angaben zur Gründungstiefe liegen in den Unterlagen 3-3 und 3-4 nicht vor. Die Lage der geplanten Fundamente befindet sich neben den Bestandsfundamenten, d.h. der Baugrund ist im Gründungsbereich nur bedingt als vorbelastet einzustufen. Eine Flachgründung der Stützwände ist prinzipiell möglich. Bei unterschiedlicher höhenmäßigen Anordnung zwischen Neu- und Bestandsfundamenten ist der Lastabtrag zu berücksichtigen.

Flachgründung

Die baugrundbedingte Mindestgründungsebene für eine Flachgründung liegt in der Ebene Unterkante Aufschüttung (Schicht 1), Unterkante organische Sande bzw. Torf (Schicht 2).

Verbleibt unterhalb der geplanten Gründungssohle eine Schicht mit erhöhter Kompressibilität, wie Aufschüttung, organischer Sand oder Torf (Schichten 1 und 2) müsste diese ausgetauscht und durch Füllboden gemäß Punkt 5.2 dieses Gutachtens ersetzt werden.

In Anlage 6 ist ein Fundamentdiagramm zur Bemessung beigefügt. Die Grundbruchsicherheit ist unter Berücksichtigung des Bodenaustausches bzw. bei Gründung unterhalb der baugrundbedingten Mindestgründungsebene bis zu einer Sohlpressung (Bemessungswert) von mindestens $\sigma = 500 \text{ kN/m}^2$ gegeben. Die Setzungen liegen im Spannungsbereich 250 – 400 kN/m^2 in einem bauwerksverträglichen Maß von etwa $<2 \text{ cm}$.

Für die Bemessung der Fundamente können in Abhängigkeit der Spannungseinträge folgende Bettungsmoduln angesetzt werden:

$$\begin{array}{ll} \sigma = 50 - 100 \text{ kN/m}^2 & k_s = 20 \text{ MN/m}^3 \\ \sigma > 100 \text{ kN/m}^2 & k_s = 15 \text{ MN/m}^3 \end{array}$$

Baugrundverbesserung

Die locker gelagerten Auffüllungen und locker bis mitteldicht gelagerten Sande sind als erschütterungsempfindlich gegenüber dynamischen Einwirkungen einzustufen. Im Falle zu hoher dynamischer Einwirkungen könnten Sackungen der Erdstoffe auftreten, die Setzungen der Bestandsbauwerke in der Nähe und des Bestandsdammes zur Folge hätten. Von der Ausführung einer Baugrundverbesserung in Form einer Rütteldruckverdichtung oder einer Rüttelstopfverdichtung wird zum Schutz der Bestandsbauten daher abgeraten.

Tiefgründung

Sollte sich für eine Flachgründung keine ausreichende Sicherheit gegen Grundbruch nachweisen lassen oder sollten sich im Zuge der Bemessung zu hohe Setzungsbeträge bzw. Setzungsdifferenzen ergeben, so sollten die Stützwände tief gegründet werden. Wegen der Erschütterungsempfindlichkeit der vorhandenen Erdstoffe und der innerhalb der gröberen Sande zu erwartenden Hindernisse sollte eine Tiefgründung im Bedarfsfall als Bohrpfahlgründung ausgeführt werden. Bei Ausführung einer Bohrpfahlgründung sind die Hinweise der DIN EN 1536 zu beachten (Bohrpfähle unter Wasser). Die äußere Tragfähigkeit der Pfähle ist durch Probelastungen zu bestätigen. Für Gruppenwirkungen und horizontale Belastungen auf Pfähle sind die Ansätze der EA-Pfähle zu berücksichtigen. Es ist bei Vorhandensein von organischen Böden die Nachweisführung des Seitendrucks auf Pfähle zu beachten. Im Falle einer Kombination aus Tief- und Flachgründung einzelner Bauwerksteile sind diese wegen des dann sehr unterschiedlichen Setzungsverhaltens konstruktiv voneinander zu trennen (Bewegungsfugen).

6.2 Hinweise zu Baugruben und Wasserhaltung

Baugruben sind gemäß DIN 4124 ab 1,25 m Tiefe zu verbauen oder abzuböschten.

Unverbaute Baugruben

Für unverbaute Baugruben ergibt sich der ohne rechnerischen Nachweis einzuhaltenende Böschungswinkel aus der DIN 4124 zu $\beta = 45^\circ$. Unterhalb des Wasserspiegels gilt der genannte Böschungswinkel innerhalb nichtbindiger Erdstoffe (Schichten Nr. 1 und 3) nur in Verbindung mit einer geschlossenen Wasserhaltung. Für Abgrabungen im Bereich bestehender Bauwerke sind die Regelungen der DIN 4123 zu beachten.

Verbaute Baugruben

Eine Baugrubensicherung kann alternativ mittels Verbau ausgeführt werden. Für die notwendigen erdstatischen Berechnungen sind die Angaben aus Kapitel 5.1 in Verbindung mit den Bemessungsprofilen zu verwenden. Zum Schutze der Gleisanlagen und sonstiger Bebauung wird von der Anwendung des Vibrations- oder Rammverfahrens zum Einbringen von Verbauelementen im Nahbereich bestehender Bauwerke oder Bauteile (Abstand < 25 m) abgeraten. Es sollten Bauweisen gewählt werden, bei denen die Verbauelemente erschütterungsarm eingebracht werden können.

Die geringsten Auswirkungen lassen Verfahren erwarten, bei denen Verbauelemente eingestellt werden (z.B. gestützte Verbauplatten) oder Bauweisen mit eingestellten Trägerelementen (Trägerbohlwand). Alternativ können Spundbohlen oder Träger einer Trägerbohlwand auch eingepresst werden. Ein Einpressen ist voraussichtlich innerhalb der Auffüllungen, der locker bzw. locker bis mitteldicht gelagerten Sande möglich. Außerhalb des Nahbereichs ist eine Rammung möglich, zur Minimierung der dynamischen Einträge in den Baugrund und zur Reduzierung der Geräuschemissionen sollte dann eine Schnellschlagammung bevorzugt angewendet werden. Von der Anwendung des Vibrationsverfahrens wird im innerstädtischen Bereich grundsätzlich abgeraten.

Die Ausführung einer Trägerbohlwand ist nur in Verbindung mit einer geschlossenen Wasserhaltung möglich.

Wasserhaltung

Die Baugrubensohlen für die Herstellung der Fundamente liegen voraussichtlich bei ca. +32,0 m NN, d.h. unterhalb der geloteten Grundwasserspiegellagen. Es sind daher Maßnahmen zur Wasserhaltung erforderlich. Zur Trockenhaltung der Baugruben ist eine geschlossene Grundwasserabsenkung (Gravitation, Brunnen) zu betreiben. Die Durchlässigkeit der Sande schwankt im Baufeld sehr stark. Für die Vorbemessung einer Grundwasserabsenkung sollte ein Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von $k = 1 \cdot 10^{-4}$ m/s angesetzt werden.

Durch eine Absenkung des Grundwasserspiegels fällt die Auftriebswirkung im entwässerten Bodenkörper weg, so dass sich eine höhere effektive Spannung einstellt. In der Folge können zusätzliche Setzungen auftreten, die wiederum Schäden an angrenzender Bebauung hervorrufen könnten. Maßgeblich für die Beurteilung der Schadenswahrscheinlichkeit sind der geringste, bislang aufgetretene Grundwasserstand und der Abstand zwischen den Absenkbrunnen und der Bebauung. Die niedrigsten Grundwasserstände wurden bislang bei +31 m NN festgestellt. Es ergibt sich hieraus eine maximale zu berücksichtigende Absenkung von wenigen Dezimetern. Im Ergebnis einer überschläglichen Berechnung der zu erwartenden Setzungen ist nicht mit dem Eintreten relevanter Setzungen zu rechnen ($s \ll 1$ cm).

6.3 Bauhilfskonstruktionen

Behelfsbrücken

Behelfsbrücken werden für die temporäre Abstützung der Gleisanlagen in den geplanten Bauphasen erforderlich. Hierfür können prinzipiell Pfähle oder Trägerelemente verwendet werden. Zum Schutz der Gleisanlagen wird empfohlen, hierfür Stahlträger zu verwenden, die eingepresst oder in vorgebohrte Löcher eingestellt werden. Im Falle eines Einstellens in vorgebohrte Löcher sind in den Ringraum Sande / Kiese einzuschlämmen. Zur Bemessung sind die Kennwerte aus Abschnitt 5.1 in Verbindung mit den Bemessungsprofilen zu verwenden.

Bezüglich des rechnerischen Ansatzes der Mantelflächen und der Fußflächen von Stahlträgern gelten die Angaben der EA-Pfähle in Abschnitt 5.4.4. Zur Erhöhung des vertikalen Lastabtrags können im Bedarfsfall die Trägerfüße zusätzlich einbetoniert werden. Die Träger sind nach Rückbau der Behelfsbrücke um das erforderliche Maß abzubrennen, von einem vollständigen Ziehen wird zur Vermeidung nachträglicher Auflockerungen im Gründungsbereich abgeraten.

Sicherung der Hinterfüllbereiche

Die Hinterfüllbereiche können durch Abböschungen oder mittels Verbau gesichert werden. Im Falle eines Abböschens beträgt der einzuhaltende Böschungswinkel $\beta = 45$ bis zu einer Böschungshöhe von 5,0 m. Bei höheren Böschungen sind Bermen anzulegen.

Als Verbau können Trägerbohlwände, Bohrpfahlwände oder Spundbohlen verwendet werden. Entsprechend der Angaben in Abschnitt 6.2 wird empfohlen, im Nahbereich bestehender Bauwerke oder Bauteile (Abstand < 25 m) erschütterungsarme Bauweisen zu wählen. Die Herstellung einer Trägerbohlwand mit eingestellten oder eingepressten Verbauträgern und einer Holzausfachung stellt aus geotechnischer Sicht die Vorzugsvariante für einen Verbau im Nahbereich bestehender Bauwerke oder Bauteile dar. Im Bedarfsfall ist eine Verankerung aus Verpresspfählen oder aus Verpressankern herzustellen.

6.4 Verwertung ausgehobener Erdstoffe

Im Zuge der Erdarbeiten fallen Auffüllungen und Sande an (Schichten Nr. 1 und 3). Die Auffüllungen (Schicht Nr. 1) enthalten überwiegend Bauschuttreste und teilweise organogene Anteile. Die Auffüllungen weisen daher eine eingeschränkte Verdichtbarkeit auf. Eine Verwertung im Rahmen dieses Bauvorhabens wird aus bautechnischer Sicht nicht empfohlen.

Ausgehobene Sande (Schicht Nr. 3) sind überwiegend als enggestuft einzustufen und weisen aufgrund der engen Körnung eine eingeschränkte Verdichtbarkeit auf. Die Sande entsprechen nicht den Vorgaben der Ril 836.0504, so dass ein Einbau im Hinterfüllbereich des Rahmenbauwerkes nicht möglich ist und eine Verwertung im Rahmen dieses Bauvorhabens aus geotechnischer Sicht nur in Bereichen mit geringen bis mittleren Verdichtungsanforderungen empfohlen wird.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnisse der ausgeführten umweltchemischen Untersuchungen nach LAGA zusammengefasst.

Tabelle 11: Ergebnisse der umweltchemischen Untersuchungen nach LAGA

| Proben-Nr. | Homogenbereich | Aufschlüsse / Entnahmetiefe | Zuordnungswert nach LAGA 2004 |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| MP-1 | Schotterfeinanteil | BS 3/16 bis BS 12/16 / 0...1 m | >Z2 (Zink) |
| MP- 2 | Auffüllungen/ Damm | BS 7,8,9,11,12/16 / 1...5 m | >Z2 (PAK) |
| MP- 3 | Auffüllungen/ Damm | BS 13/16 -18/16 / 1...5 m | >Z2 (PAK) |
| MP 4 | Sand | BS 18/ 16 / 5,5...15 m | >Z2 (PAK) |
| MP 5 | Schotterfeinanteil/ Auffüllung | BS 19/16 bis 23/16 / 0...1 m | >Z2 (TOC, PAK) |
| MP 6 | Schotterfeinanteil/ Auffüllung | BS 24/16 bis 29/16 / 0...1 m | Z2 (PAK) |
| MP- 7 | Auffüllungen/ Damm | BS 26 bis 29/16 / 1...5 m | Z1 (Kupfer) |
| MP 8 | Schotterfeinanteil | BS 32/16 bis 36/16 / 0 ... 1 m | Z2 (PAK) |
| MP-9 | Schotterfeinanteil | BS 40/16 und BS 41/16/ 0...0,7m | Z2 (PAK) |
| EP 10 | Schotterfeinanteil | BS 42/16 / 0...1 m | Z2 (PAK) |
| MP 11/16 | Schotterfeinanteil | BS 46/16 bis 51/16 / 0...1 m | Z2 (PAK) |
| MP 12/16 | Aufschüttung/ Damm | BS 47/16 bis 49/16 / 1...3 m | Z1 (Blei) |
| EP 13/16 | Aufschüttung/ Damm | BS 50/16 / 1...3 m | >Z2 (TOC, PAK) |
| MP 14/16 | Schotterfeinanteil | BS 52/16 bis 55/16 / 0...1 m | Z2 (PAK) |
| MP 15 | Schotterfeinanteil | BS 78/16 bis 83/16 / 0...1 m | Z2 (PAK) |

Erdstoffe des Zuordnungswertes Z0 sind umweltchemisch nach LAGA uneingeschränkt verwertbar. Erdstoffe, die einem Zuordnungswert Z1 nach LAGA entsprechen, sind für einen eingeschränkt offenen Einbau zugelassen. Erdstoffe, die einem Zuordnungswert Z2 entsprechen, dürfen hingegen nur mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen verbaut werden (z.B. Einbau unterhalb wasserundurchlässiger Deckschichten). Erdstoffe >Z2 sind einer fachgerechten Beseitigung zuzuführen.

Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen an den Bodenproben ergaben keine Hinweise auf erforderliche zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen. Auf die innerhalb der Auffüllungen enthaltenen Bauschuttanteile ist im Rahmen der Ausschreibung hinzuweisen (Anteil bis und > 10 %). Ab einem Bauschuttanteil > 10 % kann im Regelfall eine Entsorgung/ Verwertung als Boden nicht mehr erfolgen.

6.5 Schutz vorhandener Bauwerke

Grundsätzlich sind die vorhandenen Böden, insbesondere die wassergesättigten, locker bis mitteldicht gelagerten Sande, empfindlich gegenüber dynamischen Einwirkungen, wie sie z. B. durch Vibrationsarbeiten auftreten. Auf vorhandene Bauwerke sind daher standsicherheitsgefährdete Auswirkungen aufgrund dynamischer Einwirkungen zu vermeiden. Zur Pfahlherstellung und für Verbaue ist ein Verfahren zu planen, das dynamische Einwirkungen minimiert. Die Einbringtechnologie ist hierauf abzustimmen und diese im Rahmen der Ausschreibung der Bauleistung als verbindlich festzuschreiben.

BAUGRUND STRALSUND

i. V.

Dipl.-Ing. Holger Chamier

Dipl.-Ing. Kerstin Gallasch